



## ENGLISH

### ELECTRICAL SPECIFICATIONS

#### DC Voltage Measurement

Range	Resolution	Accuracy
400mV	0.1mV	
4V	0.001V	± (0.8% + 2 digits)
40V	0.01V	
400V	0.1V	
600V	1V	± (1.0% + 2 digits)

Overload Protection: 600V DC / AC

Input Impedance: 10MΩ.

#### AC Voltage Measurement

Range	Resolution	Accuracy
400mV	0.1mV	
4V	0.001V	± (1.0% + 10 digits)
40V	0.01V	
400V	0.1V	
600V	1V	± (1.2% + 10 digits)

Overload Protection: 600V DC / AC

Frequency: 40 to 400Hz

Input Impedance: 10MΩ.

Response: Averaging

#### AC Current Measurement

Range	Resolution	Accuracy
4A	0.001A	± (3.5% + 20 digits) ≤ 0.5A
4A	0.001A	± (3.0% + 10 digits) > 0.5A
40A	0.01A	± (3.0% + 10 digits)
400A	0.1A	± (2.5% + 10 digits)
600A	1A	± (1.5% + 5 digits)

Overload Protection: 720A for 60 sec. max

Frequency: 50 to 60Hz

Response: Averaging

#### Resistance Measurement

Range	Resolution	Accuracy
400Ω	0.1Ω	
4kΩ	0.001kΩ	
40kΩ	0.01kΩ	± (1.2% + 2 digits)
400kΩ	0.1kΩ	
4MΩ	0.001MΩ	
40MΩ	0.01MΩ	± (2.0% + 5 digits)

Overload Protection: 600V DC / AC

#### Capacitance Measurement

Range	Resolution	Accuracy
50nF	0.01nF	± (3.0% + 10 digits)
500nF	0.1nF	
5μF	0.001μF	
50μF	0.01μF	± (3.0% + 5 digits)
100μF	0.1μF	

Overload Protection: 600V DC / AC

#### Frequency Measurement

Range	Resolution	Accuracy
50Hz	0.01Hz	
500Hz	0.1Hz	
5kHz	0.001kHz	± (0.1% + 3 digits)
50kHz	0.01kHz	
100kHz	0.1kHz	

Overload Protection: 600V DC / AC

#### Duty Cycle Measurement

Range	Resolution	Accuracy
0.1 ~ 99.9%	0.1%	± (3.0% + 0 digits)

Overload Protection: 600V DC / AC

#### Temperature Measurement

Range	Resolution	Accuracy
-4 ~ 1832°F	1°F	± (3.0% + 3 digits)
-20 ~ 1000°C	1°C	± (3.0% + 2 digits)

Overload Protection: 600V DC / AC

#### Diode Test

Overload Protection	Resolution	Open Circuit Voltage
600V DC / AC	1mV	Appx. 1.5V

#### Continuity Test

Overload Protection	Resolution	Open Circuit Voltage
600V DC / AC	100mΩ	Appx. 0.45V

### WARRANTY

[www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty)

### CLEANING

Turn instrument off and disconnect test leads. Clean the instrument by using a damp cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.

### STORAGE

Remove the batteries when instrument is not in use for a prolonged period of time. Do not expose to high temperatures or humidity. After a period of storage in extreme conditions exceeding the limits mentioned in the Specifications section, allow the instrument to return to normal operating conditions before using it.


### DISPOSAL / RECYCLE

Caution: This symbol indicates that equipment and its accessories shall be subject to a separate collection and correct disposal.

## Instruction Manual

### ENGLISH

- AUTO / MANUAL RANGE
- DATA HOLD
- 3-1/2 DIGIT 1999 COUNT LCD
- BACKLIGHT
- WORKLIGHT
- TEMPERATURE

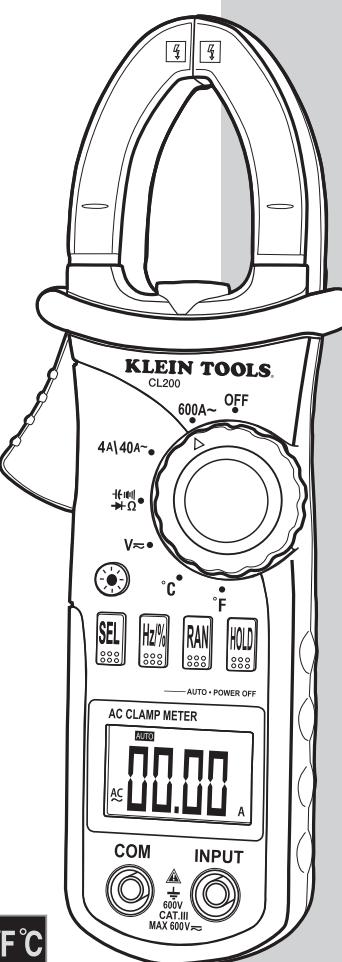

600V ~  
600A ~



CAT III  
600V

ETL  
LISTED  
Intertek  
3194551

### CUSTOMER SERVICE

#### KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street  
Lincolnshire, IL 60069

1-877-775-5346

[customerservice@kleintools.com](mailto:customerservice@kleintools.com)

[www.kleintools.com](http://www.kleintools.com)

139560T Rev. 11/13 B



ENGLISH

## CL200

## Instruction Manual

## GENERAL SPECIFICATIONS

The Klein Tools CL200 is a multi-featured clamp meter. It measures AC/DC voltage, AC current, resistance, capacitance, frequency, duty cycle, and temperature. It can also test diodes and continuity.

- Operating Altitude: 2000 meters
- Relative Humidity: 75% max
- Operating Temperature: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
- Storage Temperature: 14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C)
- Accuracy Temperature: 64°F ~ 82°F (18°C ~ 28°C)
- Temperature Coefficient: 0.1° (specified accuracy) / °C
- Sampling Frequency: 3 samples per second
- Dimensions: 8" x 3" x 1" (203 mm x 76 mm x 25 mm)
- Weight: 10 oz. (283 g)
- Calibration: Accurate for one year
- Safety Rating: CAT III 600V
- Accuracy: ± (% of reading + # of least significant digits)

## WARNINGs


To ensure safe operation and service of the tester, follow these instructions. Failure to observe these warnings can result in severe injury or death.

- Before each use, verify meter operation by measuring a known voltage or current.
- Never use the meter on a circuit with voltages that exceed the category based rating of this meter.
- Do not use the meter during electrical storms, or in wet weather.
- Do not use the meter or test leads if they appear to be damaged.
- Ensure meter leads are fully seated, and keep fingers away from the metal probe contacts when making measurements.
- Do not open the meter to replace batteries while the probes are connected.
- Use caution when working with voltages above 60V DC, or 25V AC RMS. Such voltages pose a shock hazard.
- To avoid false readings that can lead to electrical shock, replace batteries if a low battery indicator appears.
- Unless measuring voltage or current, shut off and lock out power before measuring resistance or capacitance.
- Always adhere to local and national safety codes. Use individual protective equipment to prevent shock and arc blast injury where hazardous live conductors are exposed.

## SYMBOLS

	AC Alternating Current		Warning or Caution
	DC Direct Current		Dangerous levels
	DC/AC Voltage or Current		Double Insulated Class II
	Ground		Safe for disconnect from live conductors
	AC Source		

## FEATURE DETAILS

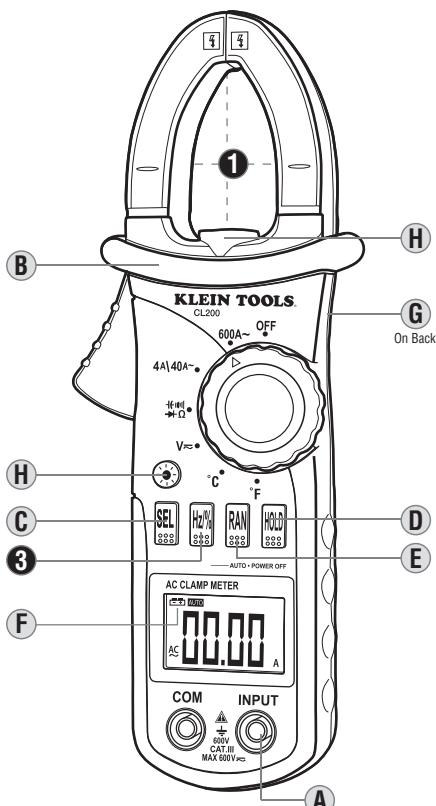


## H. Backlight/Worklight

- Hold button down to enable worklight and backlight.
- On release, lights will turn off automatically after 5 to 15 seconds.
- Worklight only operates during AC current measurement.
- Using lights drains the battery significantly.

## Auto Power-Off


- Device will power off after 30 minutes non-use.
- Turn the dial or press a button to wake.
- Press the **HOLD** button while turning on to disable Auto Power-Off feature.

## FUNCTION INSTRUCTIONS

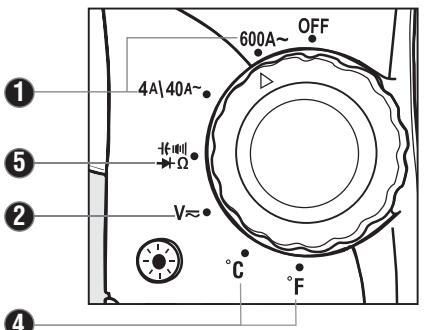


## 1. AC Current: &lt; 600A

Features: HOLD RANGE WORKLIGHT

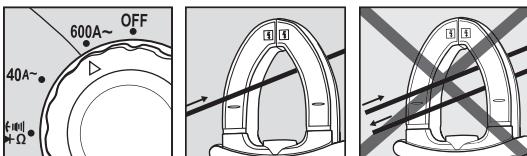

## 2. AC/DC Voltage: &lt; 600V

Features: HOLD RANGE

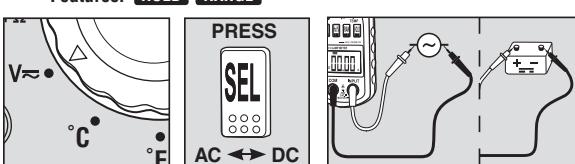


## 3. Frequency (Hz)/Duty Cycle

Features: HOLD




## 4. Temperature: -4° ~ 1832°F (-20° ~ 1000°C)

Features: HOLD

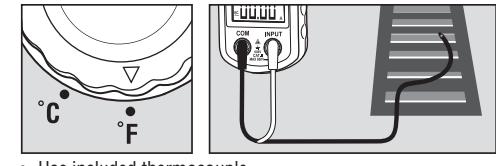


- Use included thermocouple.

## 5. Resistance/Capacitance/Diode/Continuity

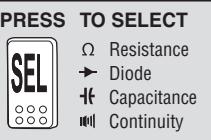


## Resistance Features:

- HOLD RANGE**
- $\Omega < 40\Omega$
  - Do not measure resistance on a live circuit.

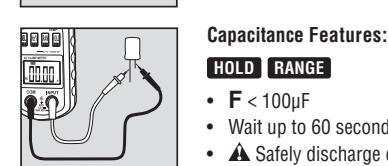


## Capacitance Features:

- HOLD RANGE**
- $F < 100\mu F$
  - Wait up to 60 seconds for measurement.
  - Safely discharge capacitor before measurement.

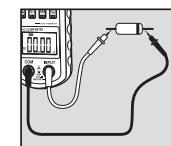

## Diode Features:

- HOLD**
- Display shows:
  - Forward voltage drop if forward biased.
  - "O.L." if reverse biased.

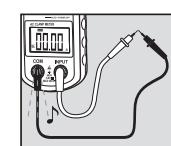

## Continuity Features:

- HOLD**
- Display shows resistance.
  - Buzzer sounds if less than  $60\Omega$ .

## SYMBOLS USED ON LCD

	AC Measurement		DC Measurement
-	Negative DC Value	AUTO	Auto Range Active
- +	Low Battery	Current in Amps	Current in Amps
H	Hold Active	Diode Test	Diode Test
V	Voltage Measurement	Continuity Test	Continuity Test
Hz	Frequency in Hertz	%	Duty Cycle
F	Capacitance in Farads	°F	Temperature in Fahrenheit
Ω	Resistance in Ohms	M	Mega 10 <sup>6</sup>
m	Milli 10 <sup>-3</sup>	k	Kilo 10 <sup>3</sup>
n	Nano 10 <sup>-9</sup>	μ	Micro 10 <sup>-6</sup>



ESPAÑOL

CL200

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

## Medición de voltaje CD

Rango	Resolución	Precisión
400 mV	0,1 mV	
4 V	0,001 V	± (0,8 % + 2 dígitos)
40 V	0,01 V	
400 V	0,1 V	
600 V	1 V	± (1,0 % + 2 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 600 V CD/CA

Impedancia de entrada: 10 MΩ.

## Medición de voltaje CA

Rango	Resolución	Precisión
400 mV	0,1 mV	
4 V	0,001 V	± (1,0 % + 10 dígitos)
40 V	0,01 V	
400 V	0,1 V	
600 V	1 V	± (1,2 % + 10 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 600 V CD/CA

Frecuencia: 40 Hz a 400 Hz

Impedancia de entrada: 10 MΩ.

Respuesta: Promedio

## Medición de corriente CA

Rango	Resolución	Precisión
4 A	0,001 A	± (3,5 % + 20 dígitos) ≤ 0,5 A
4 A	0,001 A	± (3,0 % + 10 dígitos) ≤ 0,5 A
40 A	0,01 A	± (3,0 % + 10 dígitos)
400 A	0,1 A	± (2,5 % + 10 dígitos)
600 A	1 A	± (1,5 % + 5 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 720 A para 60 seg. máx.

Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz

Respuesta: Promedio

## Medición de resistencia

Rango	Resolución	Precisión
400 Ω	0,1 Ω	
4 kΩ	0,001 kΩ	
40 kΩ	0,01 kΩ	± (1,2 % + 2 dígitos)
400 kΩ	0,1 kΩ	
4 MΩ	0,001 MΩ	
40 MΩ	0,01 MΩ	± (2,0 % + 5 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 600 V CD/CA

## Medición de capacitancia

Rango	Resolución	Precisión
50 nF	0,01 nF	± (3,0 % + 10 dígitos)
500 nF	0,1 nF	
5 μF	0,001 μF	
50 μF	0,01 μF	± (3,0 % + 5 dígitos)
100 μF	0,1 μF	

Protección contra sobrecarga: 600 V CD/CA

## Medición de frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
50 Hz	0,01 Hz	
500 Hz	0,1 Hz	
5 kHz	0,001 kHz	± (0,1 % + 3 dígitos)
50 kHz	0,01 kHz	
100 kHz	0,1 kHz	

Protección contra sobrecarga: 600 V CD/CA

## Medición de ciclo de servicio

Rango	Resolución	Precisión
0,1 ~ 99,9 %	0,1 %	± (3,0 % + 0 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 600 V CD/CA

## Medición de temperatura

Rango	Resolución	Precisión
-4 ~ 1832 °F	1 °F	± (3,0 % + 3 dígitos)
-20 ~ 1000 °C	1 °C	± (3,0 % + 2 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 600 V CD/CA

## Prueba de diodo

Protección contra sobrecarga:	Resolución	Voltaje de circuito abierto
600 V CD/CA	1 mV	Aprox. 1,5 V

## Prueba de continuidad

Protección contra sobrecarga:	Resolución	Voltaje de circuito abierto
600 V CD/CA	100 mΩ	Aprox. 0,45 V

## GARANTÍA

www.kleintools.com/warranty

## LIMPIEZA

Apague el instrumento y desconecte los cables de prueba. Limpie el instrumento con un paño húmedo. No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.

## ALMACENAMIENTO

Retire las baterías si no va a utilizar el instrumento durante un tiempo prolongado. No lo exponga a la humedad ni a altas temperaturas. Luego de un período de almacenamiento en condiciones extremas que sobrepasen los límites mencionados en la sección Especificaciones, deje que el instrumento vuelva a las condiciones de funcionamiento normales antes de utilizarlo.


## ELIMINACIÓN/RECICLAJE

**Precaución:** Este símbolo indica que el equipo y sus accesorios están sujetos a una recolección por separado y su posterior eliminación correcta.

## Manual de instrucciones

ESPAÑOL

- RANGO AUTOMÁTICO/ MANUAL
- RETENCIÓN DE DATOS
- PANTALLA LCD DE 3-1/2 DÍGITOS CON RECUENTO DE 1999
- RETRO-ILUMINACIÓN
- LUZ DE TRABAJO
- TEMPERATURA

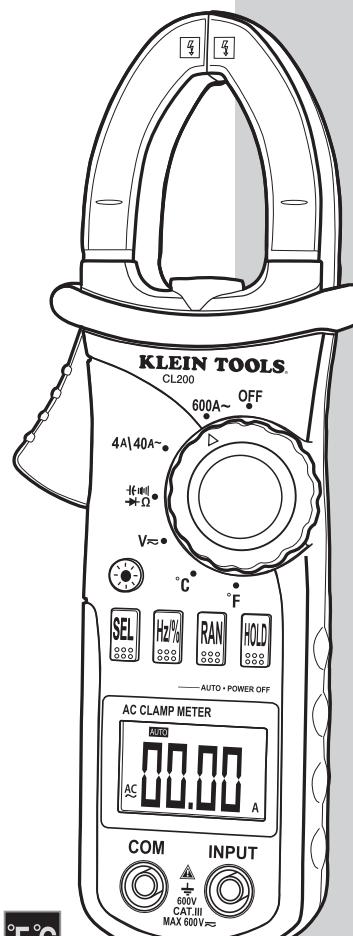600 V ~  
600 A ~CAT III  
600 VETL  
LISTED

**KLEIN TOOLS**  
For Professionals... Since 1857® USA  
Intertek 3194551

139561T Rev. 11/13 B

Dwg Name: CL200-139561TART Dwg No: 139561T  
ECO No: 15429 Pkg Dwg Ref: 1650 Rev: B  
Color Reference: N/A



ESPAÑOL

# CL200

## Manual de instrucciones

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Klein Tools CL200 es un multímetro de gancho de múltiples características. Mide voltaje CA/CD, corriente CA, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de servicio y temperatura. También sirve para probar diodos y continuidad.

- Altitud de funcionamiento: 2000 metros
- Humedad relativa: 75 % máx.
- Temperatura operativa: 32 °F ~ 104 °F (0 °C ~ 40 °C)
- Temperatura de almacenamiento: 14 °F ~ 122 °F (-10 °C ~ 50 °C)
- Temperatura de precisión: 64°F ~ 82°F (18°C ~ 28°C)
- Coeficiente de temperatura: 0,1\*(precisión especificada)/°C
- Frecuencia de muestreo: 3 muestras por segundo
- Dimensiones: 8" x 3" x 1" (203 mm x 76 mm x 25 mm)
- Peso: 10 oz (283 g)
- Calibración: Preciso durante un año
- Clasificación de seguridad: CAT III 600V
- Precisión: ± (% de lectura + cantidad de dígitos menos significativos)

### ADVERTENCIAS


Para garantizar un funcionamiento y servicio seguros del multímetro, siga estas instrucciones. El incumplimiento de estas advertencias puede dar lugar a lesiones o provocar la muerte.

- Antes de cada uso, verifique el funcionamiento del multímetro midiendo un voltaje o corriente conocidos.
- Nunca debe utilizar este multímetro en un circuito con voltajes que excedan la clasificación basada en categorías del multímetro.
- No utilice el multímetro durante tormentas eléctricas o en clima húmedo.
- No utilice el multímetro o los cables de prueba si en apariencia están dañados.
- Asegúrese de que los cables del multímetro estén correctamente colocados y mantenga los dedos lejos de los contactos de la sonda de metal al realizar las mediciones.
- No abra el multímetro para reemplazar las baterías mientras las sondas están conectadas.
- Proceda con precaución cuando trabaje con voltajes superiores a 60 V CD o 25 V CA RMS. Esos voltajes implican un riesgo de descarga.
- Para evitar lecturas falsas que puedan provocar descarga eléctrica, reemplace las baterías si aparece el indicador de batería baja.
- A menos que esté midiendo voltaje o corriente, apague y bloquee la energía antes de medir resistencia o capacitancia.
- Cumpla siempre con los códigos de seguridad locales y nacionales. Utilice equipo de protección individual para prevenir lesiones por descarga y arco eléctrico en aquellos lugares donde se exponen conductores activos peligrosos.

### SÍMBOLOS

	Corriente alterna CA
	Corriente directa CD
	Voltaje o corriente CD/CA
	Conexión a tierra
	Fuente de CA
	Advertencia o precaución
	Niveles peligrosos
	Doble aislamiento Clase II
	Seguro para desconectar de conductores activos

### DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS

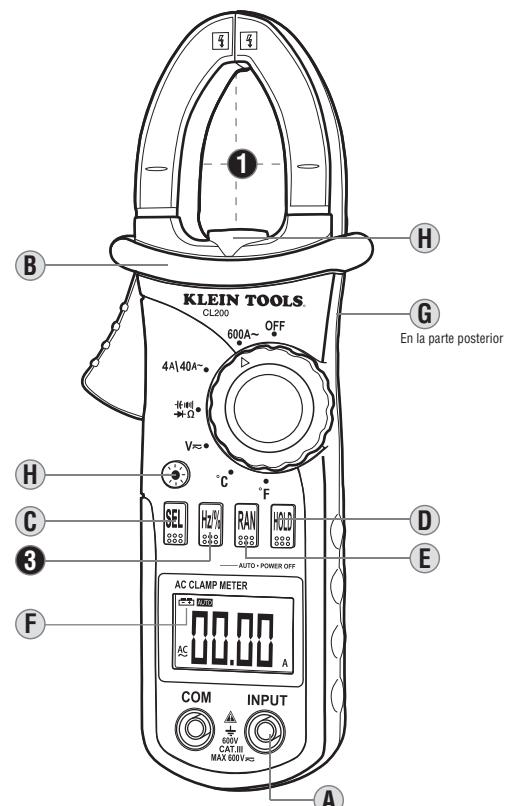


- Utilice cables con clasificación CAT III o superior. No intente medir más de 600 V o una corriente del valor que sea en la entrada de cable.
- Mantenga las manos por debajo de la línea cuando realice mediciones de niveles altos de corriente.
- Seleccione el botón Functionality (Funcionalidad).
  - Alterne entre CA y CD.
  - Alterne entre  $\Omega$ ,  $\text{Hz}$ ,  $\text{F}$  y  $\text{m}$ .
- Retención de datos
  - Presione para retener la entrada de corriente en la pantalla.
  - Presione nuevamente para volver a la lectura activa.
- Rango automático/manual
  - Presione repetidas veces para desplazarse por los rangos manuales.
  - Mantenga presionado durante 2 segundos para volver al modo de rango automático.
  - AUTO** se visualiza en la pantalla LCD solo durante el modo de rango automático.
- G. Reemplazo de baterías
  - Cuando el indicador se muestra en la pantalla LCD, se deben reemplazar las baterías.
  - Quite el tornillo de la parte posterior y reemplace las 3 baterías AAA.

- Retroiluminación/Luz de trabajo
  - Mantenga presionado el botón para activar la luz de trabajo y la retroiluminación.
  - Al soltar el botón, las luces se apagaran automáticamente después de 5 segundos a 15 segundos.
  - La luz de trabajo solo funciona durante la medición de corriente CA.
  - El uso de las luces descarga las baterías considerablemente.

#### Apagado automático


- El dispositivo se apagará automáticamente después de 30 minutos de no utilizarlo.
- Gire el dial o presione un botón para encenderlo.
- Presione el botón **RETENCIÓN** durante el encendido para desactivar la característica Apagado automático.

### INSTRUCCIONES Y FUNCIONES

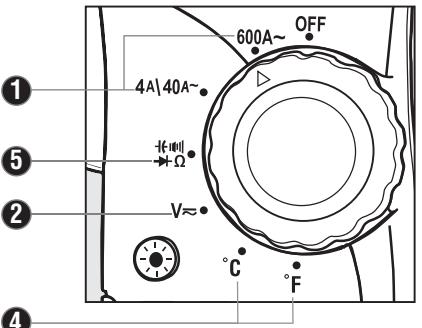


#### 1. Corriente CA: < 600 A

Características: **RETENCIÓN** **RANGO** **LUZ DE TRABAJO**

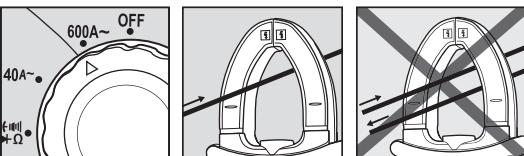

#### 2. Voltaje CA/CD: < 600 V

Características: **RETENCIÓN** **RANGO**

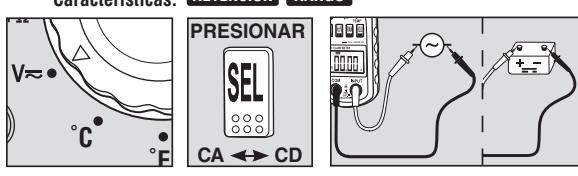


#### 3. Frecuencia (Hz)/Ciclo de servicio

Características: **RETENCIÓN**



#### 4. Temperatura: -4 °F ~ 1832 °F (-20 °C ~ 1000 °C)

Características: **RETENCIÓN**

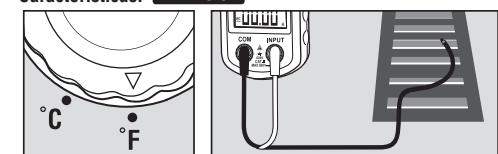

- Utilice el termopar incluido.


#### 5. Resistencia/Capacitancia/Diodo/Continuidad



Características de resistencia:

##### RETENC RANGO


- $\Omega$  < 40 MΩ
- ▲ No mida resistencia en un circuito activo.

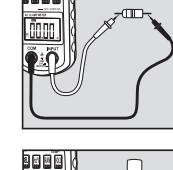

Características de capacitancia:

##### RETENC RANGO


- F < 100 μF
- Espere hasta 60 segundos para la medición.
- ▲ Descargue el capacitor de manera segura antes de la medición.

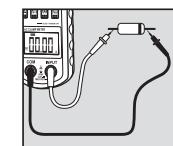

Características del diodo:

##### RETENCIÓN

- La pantalla muestra:
- Forward voltage drop if forward biased (caída de voltaje directo si hay polarización directa).
  - "O.L." if reverse biased (sobrecarga si hay polarización inversa).

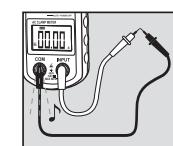

Características de continuidad:

##### RETENCIÓN

- La pantalla muestra la resistencia.
- Suena el zumbador si es inferior a 60 Ω.

### SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LA PANTALLA LCD

	Medición de CA
	Medición de CD
	Valor negativo de CD
	Rango automático activo
	Corriente en amperios
	Prueba de diodo
	Medición de voltaje
	Prueba de continuidad
	Frecuencia en Hertz
	Capacitancia en faradios
	Resistencia en ohmios
	Mega 10 <sup>6</sup>
	Kilo 10 <sup>3</sup>
	Micro 10 <sup>-6</sup>



## FRANÇAIS

CL200

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

#### Mesure de la tension c.c.

Plage de mesure	Résolution	Précision
400 mV	0,1 mV	± (0,8 % + 2 chiffres)
4 V	0,001 V	
40 V	0,01 V	
400 V	0,1 V	
600 V	1 V	± (1,0 % + 2 chiffres)

Protection contre la surcharge : 600 V c.c. / c.a.

Impédance en entrée : 10 MΩ.

#### Mesure de la tension c.a.

Plage de mesure	Résolution	Précision
400 mV	0,1 mV	± (1,0 % + 10 chiffres)
4 V	0,001 V	
40 V	0,01 V	
400 V	0,1 V	
600 V	1 V	± (1,2 % + 10 chiffres)

Protection contre la surcharge : 600 V c.c. / c.a.

Fréquence : 40 à 400 Hz

Impédance en entrée : 10 MΩ.

Réponse : Calcul de moyenne

#### Mesure du courant c.a.

Plage de mesure	Résolution	Précision
4 A	0,001 A	± (3,5 % + 20 chiffres) < 0,5 A
4 A	0,001 A	± (3,0 % + 10 chiffres) > 0,5 A
40 A	0,01 A	± (3,0 % + 10 chiffres)
400 A	0,1 A	± (2,5 % + 10 chiffres)
600 A	1 A	± (1,5 % + 5 chiffres)

Protection contre la surcharge : 720 A pendant 60 s max.

Fréquence : 50 à 60 Hz

Réponse : Calcul de moyenne

#### Mesure de résistance

Plage de mesure	Résolution	Précision
400 Ω	0,1 Ω	± (1,2 % + 2 chiffres)
4 kΩ	0,001 kΩ	
40 kΩ	0,01 kΩ	
400 kΩ	0,1 kΩ	
4 MΩ	0,001 MΩ	
40 MΩ	0,01 MΩ	± (2,0 % + 5 chiffres)

Protection contre la surcharge : 600 V c.c. / c.a.

#### Mesure de capacité

Plage de mesure	Résolution	Précision
50 nF	0,01 nF	± (3,0 % + 10 chiffres)
500 nF	0,1 nF	
5 µF	0,001 µF	
50 µF	0,01 µF	
100 µF	0,1 µF	

Protection contre la surcharge : 600 V c.c. / c.a.

#### Mesure de fréquence

Plage de mesure	Résolution	Précision
50 Hz	0,01 Hz	± (0,1 % + 3 chiffres)
500 Hz	0,1 Hz	
5 kHz	0,001 kHz	
50 kHz	0,01 kHz	
100 kHz	0,1 kHz	

Protection contre la surcharge : 600 V c.c. / c.a.

#### Mesure de cycle de service

Plage de mesure	Résolution	Précision
0,1 ~ 99,9 %	0,1 %	± (3,0 % + 0 chiffres)

Protection contre la surcharge : 600 V c.c. / c.a.

#### Mesure de température

Plage de mesure	Résolution	Précision
-4 ~ 1832 °F	1 °F	± (3,0 % + 3 chiffres)
-20 ~ 1000 °C	1 °C	± (3,0 % + 2 chiffres)

Protection contre la surcharge : 600 V c.c. / c.a.

#### Test de diode

Protection contre la surcharge	Résolution	Tension à circuit ouvert
600 V c.c. / c.a.	1 mV	Environ 1,5 V

#### Test de continuité

Protection contre la surcharge	Résolution	Tension à circuit ouvert
600 V c.c. / c.a.	100 mΩ	Environ 0,45 V

### GARANTIE

[www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty)

#### NETTOYAGE

Éteignez l'appareil et débranchez les fils de test. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ou de solvant.

#### RANGEMENT

Retirez les piles lorsque vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou à un taux d'humidité élevé. Après une période de stockage dans des conditions extrêmes (hors des limites mentionnées dans la section des Caractéristiques techniques), laissez l'appareil revenir à des conditions d'utilisation normales avant de l'utiliser.

#### MISE AU REBUT/RECYCLAGE


 Mise en garde : Ce symbole indique que ce dispositif et ses accessoires doivent faire l'objet d'une collecte distincte et être éliminés correctement.

# Manuel d'utilisation

## FRANÇAIS

- ÉCHELLE AUTOMATIQUE / MANUELLE
- MAINTIEN DES DONNÉES
- AFFICHAGE ACL DE 3 1/2 PO AVEC COMPTAGE JUSQU'À 1999
- RÉTRO-ÉCLAIRAGE
- ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL
- TEMPÉRATURE

600 V   
600 A 

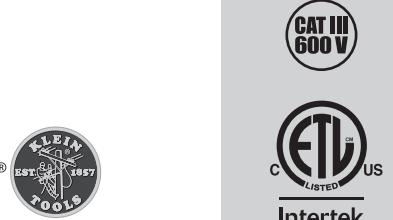

**KLEIN TOOLS**   
For Professionals... Since 1857® USA



12/16/2013 12:16:28 PM





FRANÇAIS

CL200

# Manuel d'utilisation

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le CL200 de Klein Tools est un multimètre à pince offrant plusieurs fonctionnalités. Il permet de mesurer la tension c.a./c.c., le courant c.a., la résistance, la capacité, la fréquence, le cycle de service et la température. Il peut aussi tester les diodes et la continuité.

- Altitude de fonctionnement : 2000 mètres
- Humidité relative : max 75 %
- Température de fonctionnement : 0 °C~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Température d'entreposage : -10 °C~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
- Température de précision : 18 °C~ 28 °C (64 °F ~ 82 °F)
- Coefficient de température : 0,1\*(précision indiquée) / °C
- Fréquence d'échantillonnage : 3 échantillons par seconde
- Dimensions : 203 mm x 76 mm x 25 mm (8 po x 3 po x 1 po)
- Poids : 283 g (10 oz)
- Étalonnage : Précis pendant un an
- Cote de sécurité : CAT III 600 V
- Précision : ± (%) de la lecture + nombre de chiffres les moins significatifs)

## AVERTISSEMENTS


Pour garantir une utilisation et un entretien du testeur sécuritaires, suivez ces consignes. Le non-respect de ces avertissements peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

- Avant chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement du multimètre en mesurant une tension ou un courant de valeur connue.
- N'utilisez jamais le multimètre sur un circuit dont la tension dépasse la tension correspondant à la cote de sécurité de l'appareil.
- N'utilisez pas le multimètre lors d'orages électriques ou par temps humide.
- N'utilisez pas le multimètre ou les fils de test s'ils semblent avoir été endommagés.
- Assurez-vous que les fils de test sont bien installés et évitez de toucher aux contacts métalliques des sondes lors de la mesure.
- N'ouvrez pas le multimètre pour remplacer les piles lorsque les sondes sont connectées.
- Faites preuve de prudence lors de mesures sur des circuits de plus de 60 V c.c. ou de 25 V c.a. (valeur efficace). De telles tensions constituent un risque d'électrocution.
- Pour éviter les lectures faussées pouvant provoquer une électrocution, remplacez les piles lorsque l'indicateur de piles faibles apparaît.
- À moins de mesurer la tension ou le courant, fermez et verrouillez l'alimentation avant d'effectuer des mesures de résistance ou de capacité.
- Assurez-vous de respecter en tout temps les codes de sécurité locaux et nationaux. Utilisez de l'équipement de protection individuel pour prévenir l'électrocution et les blessures causées par les arcs électriques lorsque des conducteurs nus alimentés potentiellement dangereux sont présents.

## SYMBOLES

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ~ Courant alternatif c.a.      | ⚠ Avertissement ou mise en garde                                    |
| — Courant continu c.c.         | ⚠ Niveaux dangereux   |
| ⎓ Tension ou courant c.c./c.a. | □ Double vitrage de catégorie II                                    |
| ⏚ Mise à la masse              | ⓘ Peut être débranché du conducteur alimenté de manière sécuritaire |
| ⟳ Source c.a.                  |   |

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

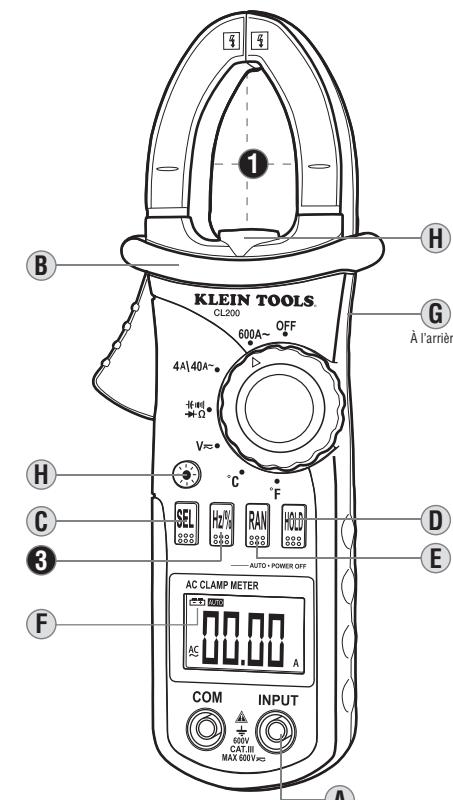

- A. Utilisez des fils conformes à la norme CAT III ou supérieure. Ne tentez pas de mesurer des valeurs supérieures à 600 V ou tout courant sur le fil d'entrée.

- B. Gardez les mains sous la ligne lors de la mesure de courants élevés.

- C. Bouton de sélection de fonctionnalité

- Permet de basculer entre c.a. et c.c.
- Permet de basculer entre  $\Omega$ ,  $\text{Hz}$ ,  $\text{Hz} \leftrightarrow \text{Duty}$  et  $\text{m} \leftrightarrow \text{n}$ .

- D. Maintien des données

- Appuyez pour conserver l'entrée affichée à l'écran.
- Appuyez à nouveau pour retourner à l'affichage en temps réel.

- E. Échelle automatique / manuelle

- Appuyez plusieurs fois pour parcourir les plages de mesure manuelles.
- Appuyez pendant 2 secondes pour retourner au mode d'échelle automatique.
- AUTO** s'affiche à l'écran ACL uniquement en mode d'échelle automatique.

- F. G. Remplacement des piles


- Lorsque l'indicateur  $\text{--}$  est affiché à l'écran ACL, il est nécessaire de remplacer les piles.
- Retirez la vis à l'arrière de l'appareil et remplacez les 3 piles AAA.

- H. Rétroéclairage / Éclairage de travail
- Maintenez le bouton enfoncé pour activer l'éclairage de travail et le rétroéclairage.
  - Lorsque le bouton est relâché, les éclairages s'éteignent automatiquement après 5 à 15 secondes.
  - L'éclairage de travail fonctionne uniquement durant la mesure du courant c.a.
  - La fonction d'éclairage décharge la pile rapidement.

### Arrêt automatique


- L'appareil s'arrête automatiquement après 30 minutes d'inactivité.
- Tournez le cadran ou appuyez sur un bouton pour réactiver l'appareil.
- Appuyez sur le bouton **HOLD** lors de la mise sous tension pour désactiver la fonction d'arrêt automatique.

## DIRECTIVES D'UTILISATION DES FONCTIONS

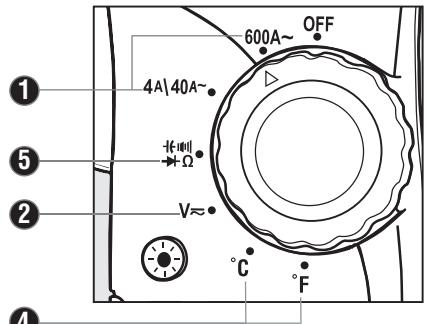

### 1. Courant c.a. : < 600 A


Caractéristiques : **HOLD** **RANGE** **ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL**

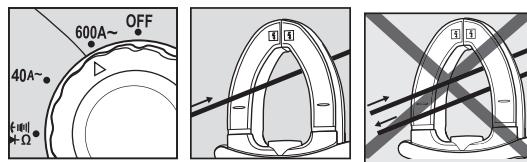

- Centrez le fil dans les guides pour obtenir une lecture plus précise.
- Les courants opposés s'annulent (Utilisez un séparateur de lignes au besoin).

### 2. Tension c.a./c.c. : < 600V


Caractéristiques : **HOLD** **RANGE**

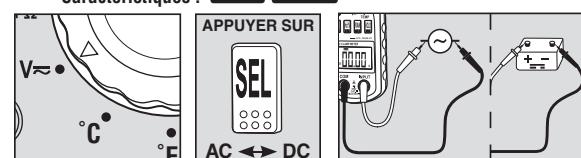

- Sélectionnez la source de tension c.a. ou c.c.


### 3. Fréquence (Hz) / Cycle de service

Caractéristiques : **HOLD**

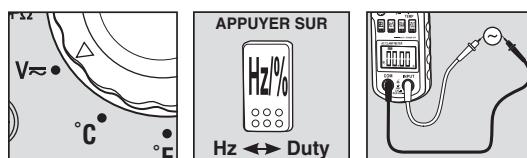


### 4. Température : -20 ° ~ 1000 °C (-4 ° ~ 1832 °F)

Caractéristiques : **HOLD**

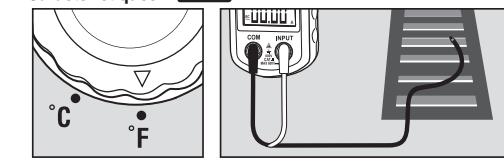

- Utilisez le thermocouple inclus.



### 5. Résistance / Capacité / Diode / Continuité

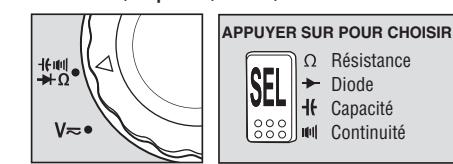

#### Fonctionnalités de test pour la résistance :

**HOLD** **RANGE**


- $\Omega < 40 \text{ M}\Omega$
- Ne mesurez pas la résistance sur un circuit alimenté en électricité.

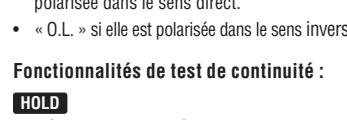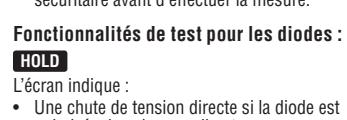

#### Fonctionnalités de test pour les diodes :

**HOLD**

- L'écran indique :
- Une chute de tension directe si la diode est polarisée dans le sens direct.
  - « O.L. » si elle est polarisée dans le sens inverse.

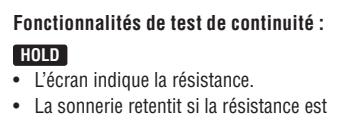

#### Fonctionnalités de test de continuité :

**HOLD**

- L'écran indique la résistance.
- La sonnerie retentit si la résistance est inférieure à  $60 \Omega$ .

## SYMBOLES UTILISÉS À L'ÉCRAN ACL

~ Mesure de tension c.a.	— Mesure de tension c.c.
— Valeur c.c. négative	<b>AUTO</b> Échelle automatique activée
— Pile faible	<b>A</b> Courant en ampères
<b>H</b> Maintien des données activé	→ Test de diode
<b>V</b> Mesure de la tension	Test de continuité
<b>Hz</b> Fréquence en hertz	% Cycle de service
<b>F</b> Capacité en farads	°F Température en Fahrenheit
<b>Ω</b> Résistance en ohms	<b>M</b> Méga $10^6$
<b>m</b> Milli $10^{-3}$	<b>k</b> Kilo $10^3$
<b>n</b> Nano $10^{-9}$	<b>μ</b> Micro $10^{-6}$