



XS7-T / XS8-T



Inductive proximity sensors / Détecteurs de proximité inductifs
Induktive Näherungsschalter / Detectores de proximidad inductivos
Interruttori di prossimità induttivi / Detectores de proximidade indutivos

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER


HAZARDOUS VOLTAGE
Disconnect all power
before servicing equipment.
Electric shock will result
in death or serious injury.

TENSION PELIGROSA
Desenergice el equipo
antes de realizarle servicio.
Una descarga eléctrica
podrá causar la muerte
o lesiones serias.

TENSION DANGEREUSE
Couper l'alimentation avant
de travailler sur cet appareil.
Une électrocution
entraînera la mort ou
des blessures graves.


XS7/8-T2 (26x26 mm.)

XS7/8-T4 (40x40 mm.)


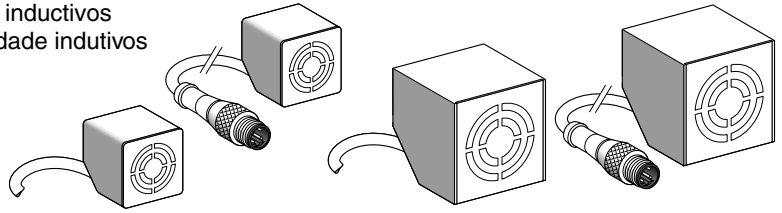


Mechanical installation
Mise en œuvre mécanique
Mechanische Installation
Instalación mecánica
Messa in opera meccanica
Instalação mecânica

XS7/8-T2

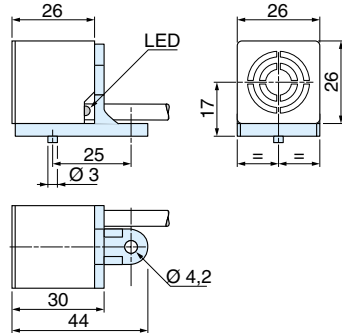

XS7/8-T4

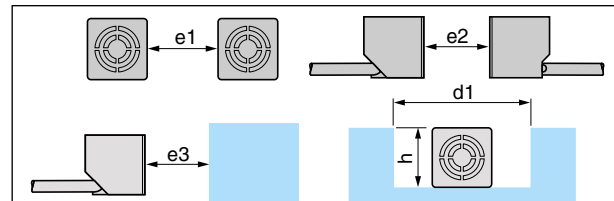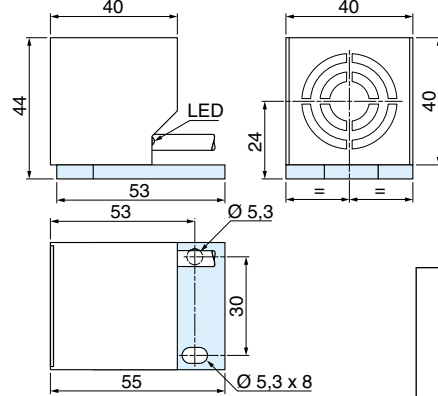


Operating temperature / Température de fonctionnement
Betriebstemperatur / Temperatura de funcionamiento
Temperatura di funzionamento / Temperatura de funcionamento
-25 ... +70 °C / -13 ... +158 °F

	Sn (mm)	e1 ≥	e2 ≥	e3 ≥	d1 ≥	h ≥
XS7-T2	10	25	110	30	26	0
XS7-T4	15	38	120	45	40	26
XS8-T2	15	40	120	45	78	0
XS8-T4	20	60	160	60	120	40


Head orientation
Orientation de la tête
Ausrichtung des Kopfzeils
Orientación de la cabeza
Orientamento della testa
Orientação da cabeça
XS7/8-T2

XS7/8-T4

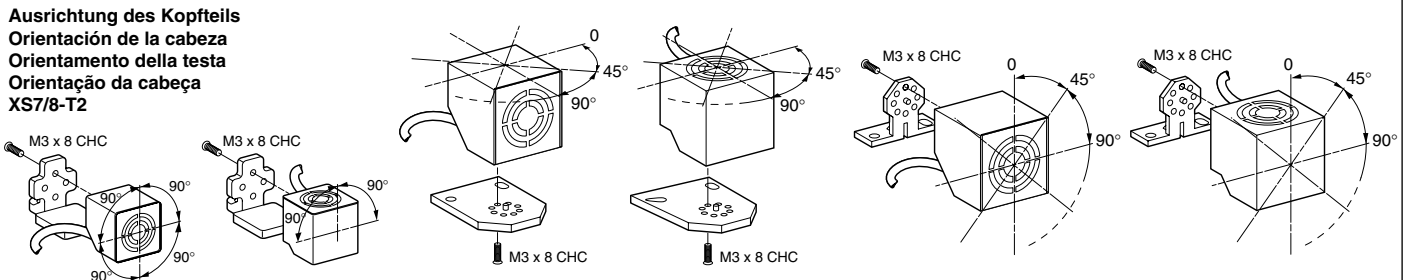


Electrical installation
Mise en œuvre électrique
Elektrische Installation
Instalación eléctrica
Messa in opera elettrica
Instalação elétrica

XS-T•DA210/214LD/214LD01




XS-T•C440/440LD

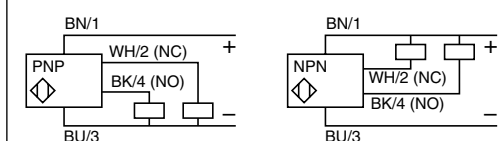

Voltage limits (1) 10...58 V
Load switching capacity (2) 1,5...100 mA
Voltage drop (3) ≤ 5,2 V
Leakage current (4) ≤ 0,7 mA
Current consumption (5) -




10...58 V
0...200 mA
≤ 2 V
≤ 0,1 mA
≤ 10 mA

- (1) Limite de tension / Betriebsspannung / Límites de tensión / Limiti di tensione / Limites de tensão
(2) Courant commuté / Schaltstrom / Intensidad conmutada / Corrente commutata / Corrente comutada
(3) Tension de déchet / Spannungsfall (Ausgang durchgesteuert) / Tensión residual / Caduta di tensione / Tensão de defeito
(4) Courant résiduel / Reststrom (Ausgang gesperrt) / Intensidad residual / Corrente residual / Corrente residual
(5) Courant consommé / Leerlaufstrom / Intensidad consumida / Corrente consumida / Corrente consumida




BN	Brown	Brun	Braun	Marrón	Marron	Castanho
BU	Blue	Bleu	Blau	Azul	Blu	Azul
BK	Black	Noir	Schwarz	Negro	Nero	Preto
WH	White	Blanc	Weiß	Blanco	Bianco	Branco

Installation precautions
Précautions de mise en œuvre
Vorsicht bei der Inbetriebnahme
Precaución de instalación
Consigli di messa in opera
Precaução de instalação

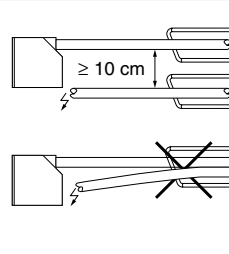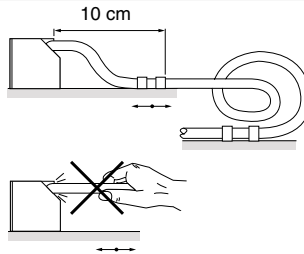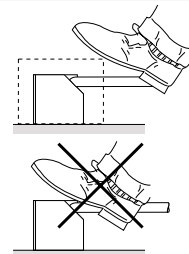





Indication, Signalisation
Funktionsanzeige, Señalización
Segnalazione, Sinalização

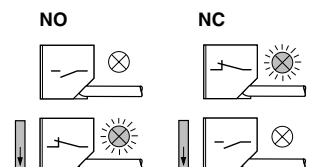

XZ-CP / XZ-CC


Machine cabling accessories
Constituants de câblage machine
Zubehör für Maschinen-
Anschlußtechnik
Contituyentes de conexionado
Accessori di cablaggio
Constituintes de cablagem

XS-T.....LD

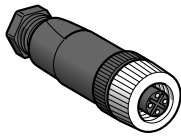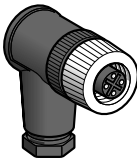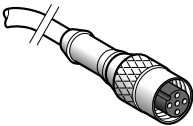

Dimensions Encombremnts Abmessungen Dimensiones Dimensioni d'ingombro Altravancamentos				
PvR L = 2 m.	XZ-CP1241L2	XZ-CP1141L2	-	-
PvR L = 5 m.	XZ-CP1241L5	XZ-CP1141L5	-	-
7P (Pg7)	-	-	XZ-CC12FCM40B	XZ-CC12FDM40B

Connection schemes
Schémas de raccordement
Anschlußpläne
Esquemas de conexión
Schemi di collegamento
Esquemas de ligação



	BN	Brown	Brun	Braun	Marrón	Marron	Castanho
	BU	Blue	Bleu	Blau	Azul	Blu	Azul
	BK	Black	Noir	Schwarz	Negro	Nero	Preto
	WH	White	Blanc	Weiß	Blanco	Bianco	Branco